

LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for:
Ejerforeningen Nedergaard

Antal beliggenheder: 2

Antal redskaber: 6



Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Hanne Nielsen

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 061 fra DNV-GL

Inspektionsdato: okt 11, 2021

Rapportnr.: HN2012

DANSK LEGEPLADSINSPEKTION ApS
Herluf Trolles Vej 34 • DK-5220 Odense SØ • CVR-nr. 34 90 32 39

Mail: mail@dalpin.dk
Web.: www.dalpin.dk
Tlf.: +45 2510 2501

Svendborg afdeling
Bellisvej 6, DK-5700 Svendborg
Mobil: +45 2510 2501

Hinnerup afdeling
Højager 91, DK-8382 Hinnerup
Mobil: +45 2510 2501

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

Kundeinformation

Kunde	Ejerforeningen Nedergaard	Kunde nr.	24255402
Adresse	Vestavej 7	Kontaktperson	Anders Daugaard
Område		Telefon	25485256
Postnr./By	7100 / Vejle	E-mail	anders.daugaard.ad@gmail.com

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvielse til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporteringen kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulpel. Kun relevante afvigelser vil fremgå af rapporteringen.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og annek A, B og C, samt EN1176 del 6 Annek B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Annek D og EN1176 del 6 Annek E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapporteringen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig.

Certificeret legepladsinspektør



Hanne Nielsen


Oversigt over beliggenhed

Ejerforeningen Nedergaard\LP1 EF Nedergården (LP1)		Adresse: Ledavej 22Z, Vejle. 7100			Side 3
Kontaktperson: Anders Daugaard		E-mail: anders.daugaard.ad@gmail.com		Telefon: 25485256	
Risikovurdering		4	2		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Ejerforeningen Nedergaard\LP2 EF Nedergaard (24255402)		Adresse: Pallasvej 13, Vejle. 7100			Side 8
Kontaktperson: Anders Daugaard		E-mail: anders.daugaard.ad@gmail.com		Telefon: 25485256	
Risikovurdering		8	1		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Ejersforeningen Nedergaard\LP1 EF Nedergården (LP1)

Adresse: Ledavej 22Z, Vejle. 7100

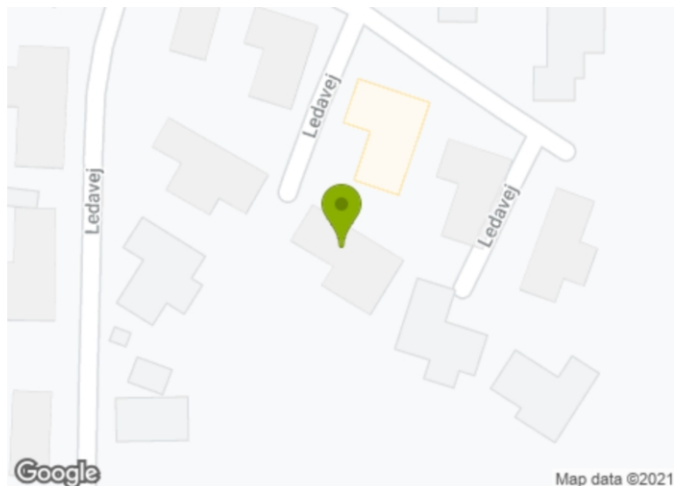

Redskabsoversigt



Navn: Gyng
Redskabstype: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent: Aktiv Leg ApS

Åbne
problemstillinger: 4



Navn: Vippe
Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
Producent: Aktiv Leg ApS

Åbne
problemstillinger: 2

Redskab - Gyng, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Ejersforeningen Nedergaard\LP1 EF Nedergården

Navn: Gyng
Producent: Aktiv Leg ApS
Installationsdato: jan 01, 2008
Materiale: Træ
Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)



Problemstilling

Risikovurdering: 4 - Lav

Problembeskrivelse	Der mangler en sekundær sikring af kardanleddet. Det kan være en kæde der går på tværs af kardanleddet. EN1176 Del 2 Pkt. 4.12 Supplerende krav til ét-punktsgynger
Bemærkninger	Sikkerhedskæderne er blevet afmonteret.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Lav
Problembeskrivelse	Der gror græs/ukrudt ind i faldunderlaget, som bør fjernes. Et faldunderlag bør vedligeholdes ved, at underlaget rives/fræses og holdes fri for planter for at opretholde de støddabsorberende egenskaber. Dette bør ske efter behov. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold af støddæmpende underlag. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		





Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Lav
Problembeskrivelse	Udstrækningen af faldunderlaget under gyngen er ikke stort nok. Faldunderlaget skal min. være længden på en gynges ophæng $\times 0,867 + 175\text{cm}$ når der ikke er en hård kant. Resultatet er afstanden fra gyngens centrum til afslutningen af faldunderlaget i begge gyngeretninger. Der til skal der lægges 50cm, som ikke må indeholde nogen forhindringer. EN1176 Del 2 Pkt. 4.10.2.1 Mål på faldrum og stødområde	
Bemærkninger	Ved den aktuelle gynggeophængningshøjde (1,9 m.) skal det støddæmpende faldunderlag have en minimumsudstrækning på 3,4 m. i begge retninger. Det er ikke tilfældet, der er pt. Dette gælder i begge gyngeretninger.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Problembeskrivelse	Åbningen i sjækler anvendt til montering af kæder, skal leve op til kravene til kædesammenføjninger. Det sker ikke her. I kædesammenføjninger skal åbninger være mindre end 8,6mm eller større end 12mm. Her kan en 8,6mm dorn passere åbningen uden 12mm dornen kan følge med igennem. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.13 Kæder
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

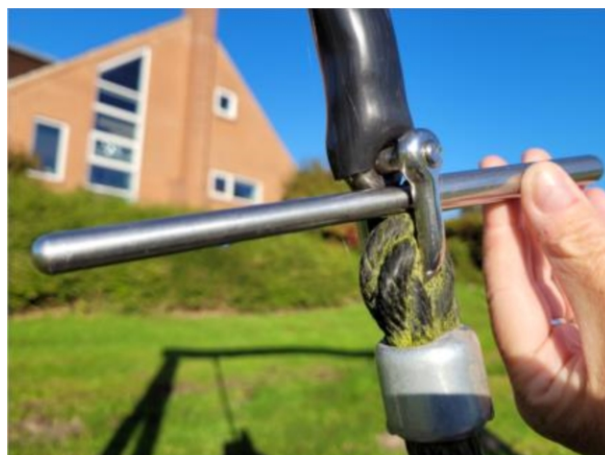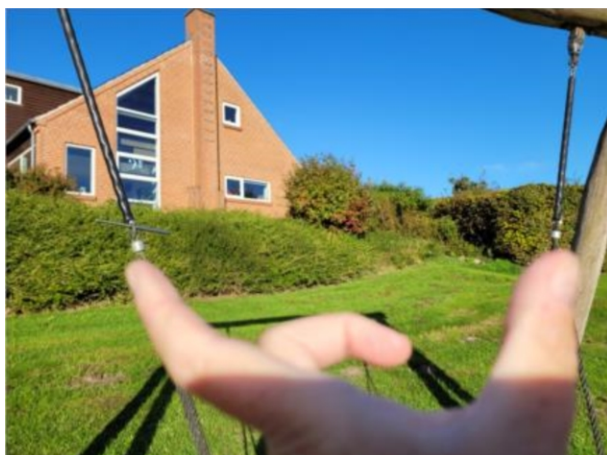

Redskab - Vippe, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)

Beliggenhed - Ejerforeningen Nedergaard\LP1 EF Nedergården

Navn: Vippe
 Producent: Aktiv Leg ApS
 Installationsdato: jan 01, 2008
 Materiale: Stål/træ

Børn (6-11 år)



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Lav
Problembeskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Det er konstateret i et knasthul. Det giver anledning til vandansamling, hvilket kan fremme råd. . Overvej at lukke hullet med fleksible fugemasse. Hold øje med udviklingen	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		




Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Rutinemæssig vedligeholdelse	
Bemærkninger	Dæmperen trænger til justering eller udskiftning. Vippen har ingen dæmpning. Vippen kan alternativ dæmpes med bildæk under siddepladserne.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Beliggenhed: Ejereforeningen Nedergaard\LP2 EF Nedergaard (24255402)

Adresse: Pallasvej 13, Vejle. 7100

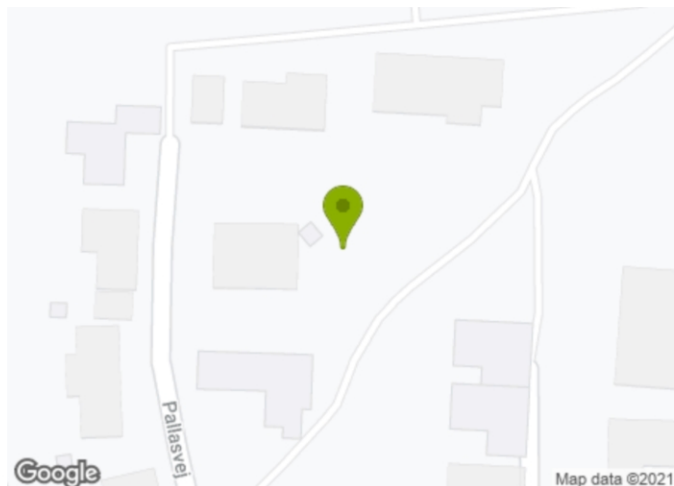

Redskabsoversigt



Navn: Gynge (Pallasvej)
 Redskabstype: 1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent: Noles A/S

Åbne
 problemstillinger: 4



Navn: Vippe (Pallasvej)
 Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
 Producent: Noles A/S

Åbne
 problemstillinger: 3



Navn: Rutsjebane (Pallasvej)
 Redskabstype: 1.3 - Rutsjebane/1.3b - Terrænrutsjebane
 Producent: Noles A/S

Åbne
 problemstillinger: 1



Navn: Sandkasse (Pallasvej)
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse

Åbne
 problemstillinger: 1

Redskab - Gynges (Pallasvej), 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gynges/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Ejersforeningen Nedergaard\LP2 EF Nedergaard

Navn: Gynges (Pallasvej)

Serienummer: 1450

Producent: Noles A/S

Materiale: Træs

Børn (6-11 år)



Problemstilling

Risikovurdering: 4 - Lav


Problembeskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse
Bemærkninger	Det ene gyngesæde er slidt omkring fastgørelsen af beslagene. Åbningerne har nu en størrelse der udgør risiko for klemning af fingre.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Lav
Problembeskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der er brud på kædeovertræk.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Lav
Problembeskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelseselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Bemærkninger	Det viste gyngelejre er konstateret løs og bør efterspændes.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

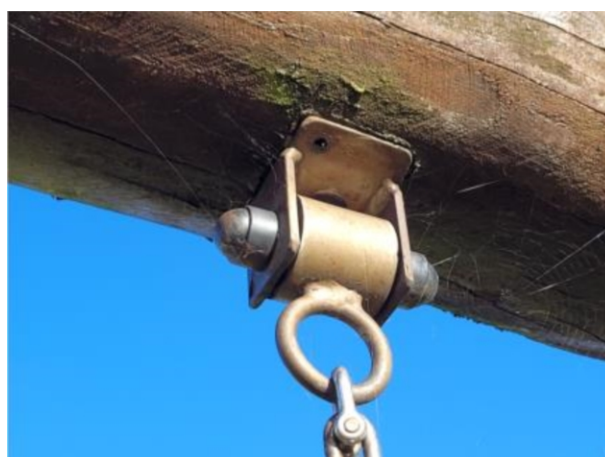

Problemstilling

Risikovurdering: 4 - Lav

Problembeskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i overfladen/ splinten på benene, disse kan evt slibes.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Vippe (Pallasvej), 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
Beliggenhed - Ejersforeningen Nedergaard\LP2 EF Nedergaard



Navn: Vippe (Pallasvej)
Redskabsnr.: 24255402.4
Producent: Noles A/S
Max. fri faldhøjde: 550 mm
Småbørn (0-5 år)



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Lav
Problembeskrivelse	Viste metaldele viser tegn på rust. Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion. EN1176 Del 1 Pkt. 4.1.4 Metaller	
Bemærkninger	Der er konstateret rust i hånd/fodstøtte og vippefjeder.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Lav
Problembeskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelseselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der er konstateret en løs skrue	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

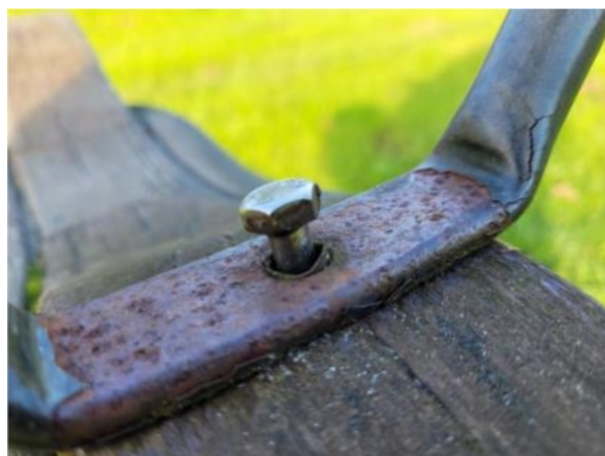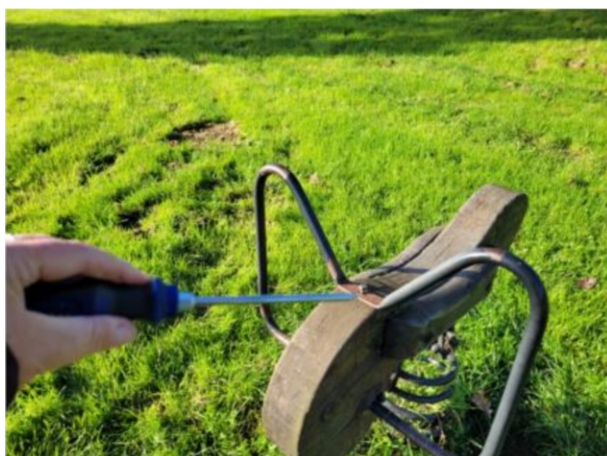

Problemstilling

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Problembeskrivelse	Der er mulighed for fingerklemning imellem fjederen på vippen og underlaget. Bevægelige åbninger som den viste skal have et mindstemål på min. 12mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre
Bemærkninger	Vippefjederen bør holdes fri for jord
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Rutsjebane (Pallasvej), 1 - Fritstående legeredskab/1.3 - Rutsjebane/1.3b - Terrænrutsjebane
Beliggenhed - Ejersforeningen Nedergaard\LP2 EF Nedergaard

Navn: Rutsjebane (Pallasvej)
Producent: Noles A/S
Materiale: Stål

Max. fri faldhøjde: 1.000 mm
Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Lav
Problembeskrivelse	Der er manglende vedligeholdelse af redskabet - Se bemærkning Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der er råd i kanten til det støddæmpende materiale. Vær i forbindelse med alm. tilsyn opmærksomme på skadens udvikling.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Sandkasse (Pallasvej), 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Beliggenhed - Ejerforeningen Nedergaard\LP2 EF Nedergaard

Navn: Sandkasse (Pallasvej)
 Redskabsnr.: 24255402.5
 Materiale: Træ
 Småbørn (0-5 år)



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Lav
Problembeskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter ved terræn. Træet er i forfald ved terræn. Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der er konstateret råd og forfald i sandkasse kanter	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en problemstilling ikke bliver afhjulpnet, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på fx rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefra kommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefra kommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: Voldsomt og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med 2 lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighed af skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme og skinnerben og lårben, Ryg og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om skadet tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Lav	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Lav	4
Ubetydelig	5